

EGZEMPLARZ NR 4

"PROARCH"

PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
mgr inż. arch. Leszek Gałczewski
28-300 Jędrzejów; ul. Szansa 14
NIP 656-106-30-01; Regon 292367376
tel. /041/ 386- 44- 78

PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY
DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI ŚCIAN WIRYDARZA NA TERENIE KLASZTORU
OO. CYSTERSÓW W JĘDRZEJOWIE

INWESTOR: ARCHIOPIACTWO OO CYSTERSÓW W JĘDRZEJOWIE, 28-300 JĘDRZEJÓW,
UL. KLASZTORNA 20
ADRES INWESTYCJI: JĘDRZEJÓW, UL. KLASZTORNA 20 , DZIAŁKA NR 10 OBRĘB 0003

UZUPEŁNIENIE ZAWIERA:

1. PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE DLA MURU CEGLANEGO I ELEMENTÓW
Z KAMIENTA Z WIRYDARZA OPACTWA CYSTERSÓW W JĘDRZEJOWIE
-opracowane i podpisane przez konserwatora dzieł sztuki mgr Marcina Cibę

2. OKREŚLENIE PROCENTOWE PLANOWANEGO ZAKRESU SKUCIA TYNKÓW – PRAC
NAPRAWCZYCH PRZY NIEREGULARNYM WĄTKU KAMIENNYM, ZAKRYTYM TYNKAMI W TRAKCIE
PRAC W ROKU 2000.

3. OPIS DOTYCZĄCY WYMIANY NAKRYW NAD PRZYPORAMI.

4. ZESTAWIENIE OKIEN PRZEWIDZIANYCH DO WYMIANY

Niniejszy załącznik stanowi integralną
część decyzji Starosty Jędrzejowskiego
Numer decyzji
z dnia 30.06.2023
znak BA.6740.1.256.2023
o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowę

L.P.	BRANŻA – TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
1.	PZT, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	Główny projektant mgr inż. arch. Leszek Gałczewski	KL/29/87, KL/33/94	12.2022	
L.P.	BRANŻA – TYTUŁ OPRACOWANIA	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
2.	PZT, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Cwiertak	KL/29/87, KL/33/94	12.2022	

STAROSTWO POWIATOWE
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa i Architektury

Proponowane postępowanie konserwatorskie dla muru ceglanego i elementów z kamienia z wirydarza Opactwa Cystersów w Jędrzejowie


Mur ceglany

1. Przygotowanie podłoża. Usunięcie niefachowych lub wadliwych napraw i uzupełnień, usunięcie napraw wykonanych w oparciu o cement. Usunięcie osypujących się fragmentów spoinowania. Usunięcie najbardziej zdegradowanych i zasolonych cegieł.
2. Dezynfekcja powierzchni muru. Przed naniesieniem odpowiedniego środka należy usunąć widoczne kolonie mchów, porostów czy grzybów.
3. Oczyszczenie powierzchni cegły. Metodę należy wybrać po wykonaniu prób. Możliwe jest zastosowanie delikatnych metod chemicznych lub mechanicznych.
4. Wzmocnienie strukturalne cegły preparatem opartym o estry kwasu krzemowego. Dobór stopnia wytrącania się żelu krzemionkowego należy dopasować do stanu zachowania poszczególnych partii. Konsolidacja takich preparatów zachodzi przez około 21 dni.
5. Uzupełnienie ubytków cegieł odpowiednio dobranym kitem mineralnym zarówno pod względem koloru, jak i twardości zaprawy.
6. Uzupełnienie ubytków spoinowania. Spoinę należy odpowiednio dobrać do spoiny eksponowanej.
7. Ewentualna hydrofobizacja powierzchni.

Elementy kamienne – wapień jurajski

1. Przygotowanie podłoża. Usunięcie niefachowych lub wadliwych napraw i uzupełnień, usunięcie napraw wykonanych w oparciu o cement. Usunięcie osypujących się fragmentów spoinowania.
2. Dezynfekcja powierzchni muru. Przed naniesieniem odpowiedniego środka należy mechanicznie usunąć widoczne kolonie mchów, porostów czy grzybów.
3. Oczyszczenie powierzchni cegły. Metodę należy wybrać po wykonaniu prób. Możliwe jest zastosowanie delikatnych metod chemicznych lub mechanicznych. W przypadku wapienia nie należy stosować past opartych o fluorki.
4. Wzmocnienie strukturalne kamienia preparatem opartym o estry kwasu krzemowego. Dobór stopnia wytrącania się żelu krzemionkowego należy dopasować do stanu zachowania poszczególnych partii. Konsolidacja takich preparatów zachodzi przez około 21 dni.
5. Uzupełnienie ubytków kamienia odpowiednio dobranym kitem mineralnym opartym o wapno i dodatek cementu portlandzkiego.
6. Uzupełnienie ubytków spoinowania. Spoinę należy odpowiednio dobrać do spoiny eksponowanej.


7. Ewentualna hydrofobizacja powierzchni.

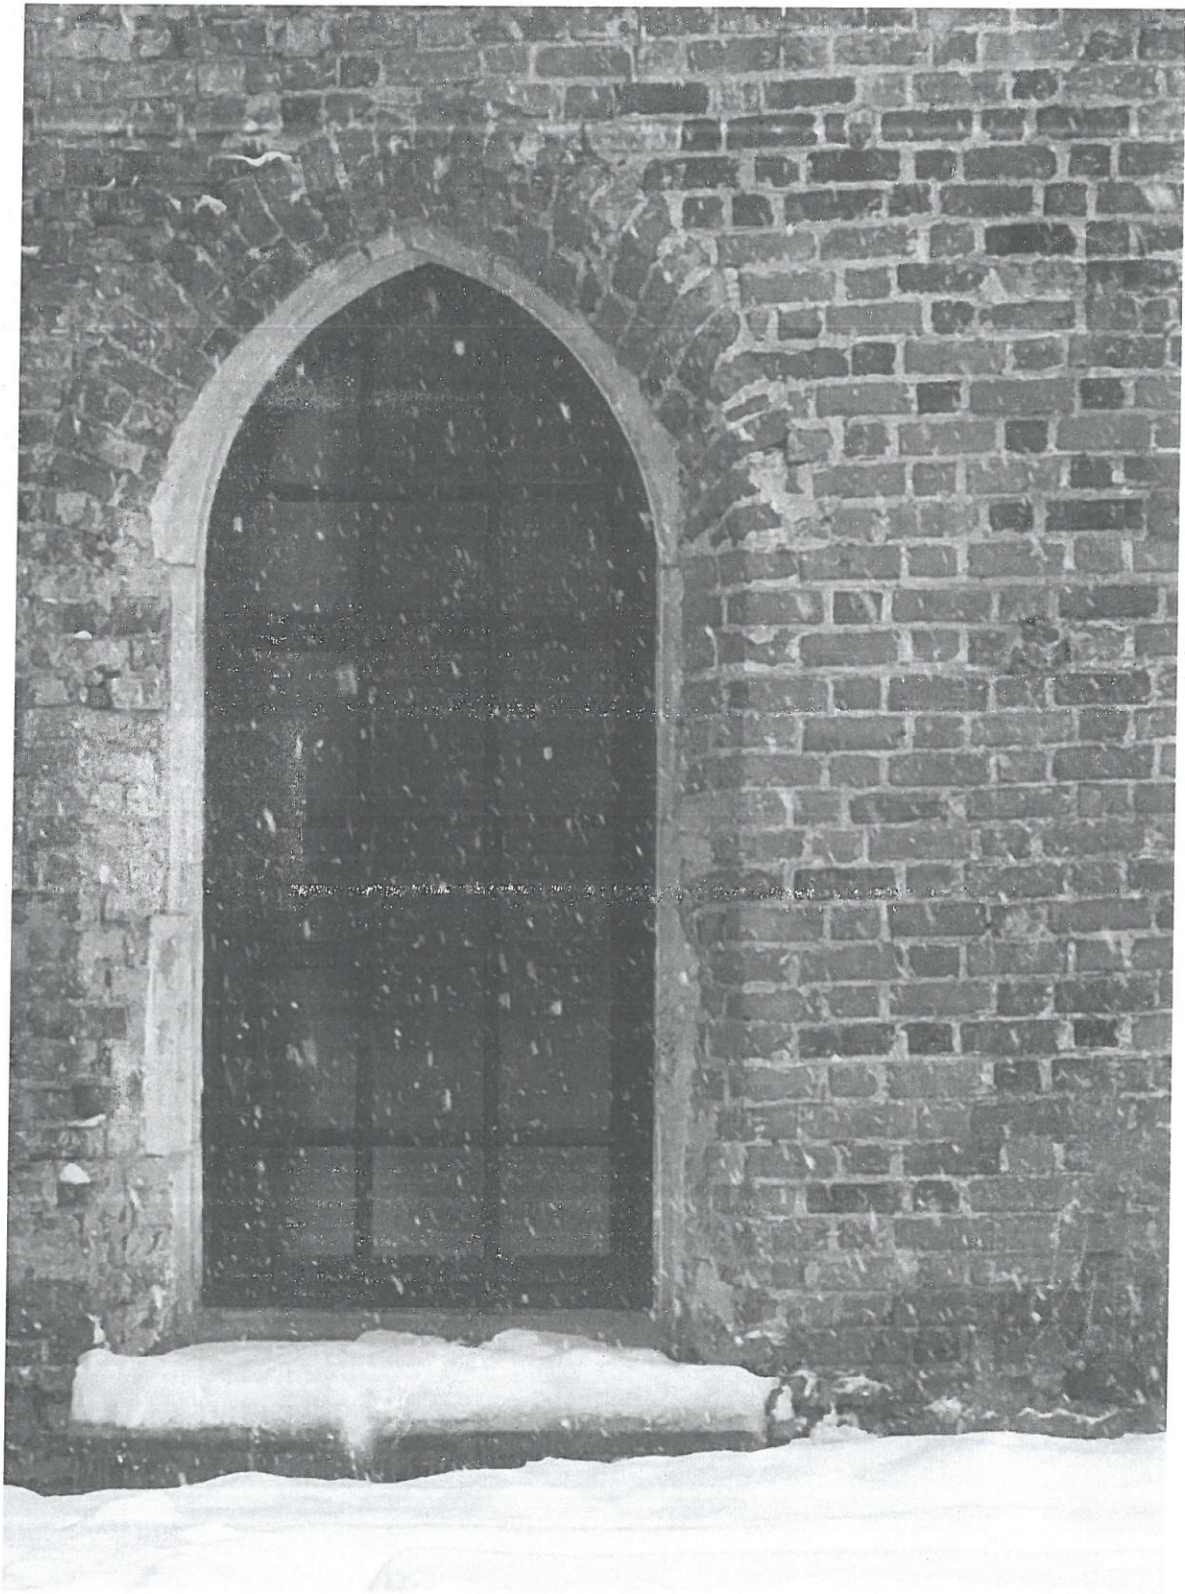

Fot. 1 Jędrzejów. Opactwo Cystersów. Fragment zachodniej ściany wirydarza. Widoczne miejscowe zabrudzenie cegły, zachłapania z zaprawy cementowej, częściowo wykruszone spoinowanie.



Fot. 2 Jędrzejów. Opactwo Cystersów. Fragment zachodniej ściany wirydarza. Widoczne miejscowe zabrudzenie cegły, zachłapania z zaprawy cementowej, częściowo wykruszone spoinowanie.

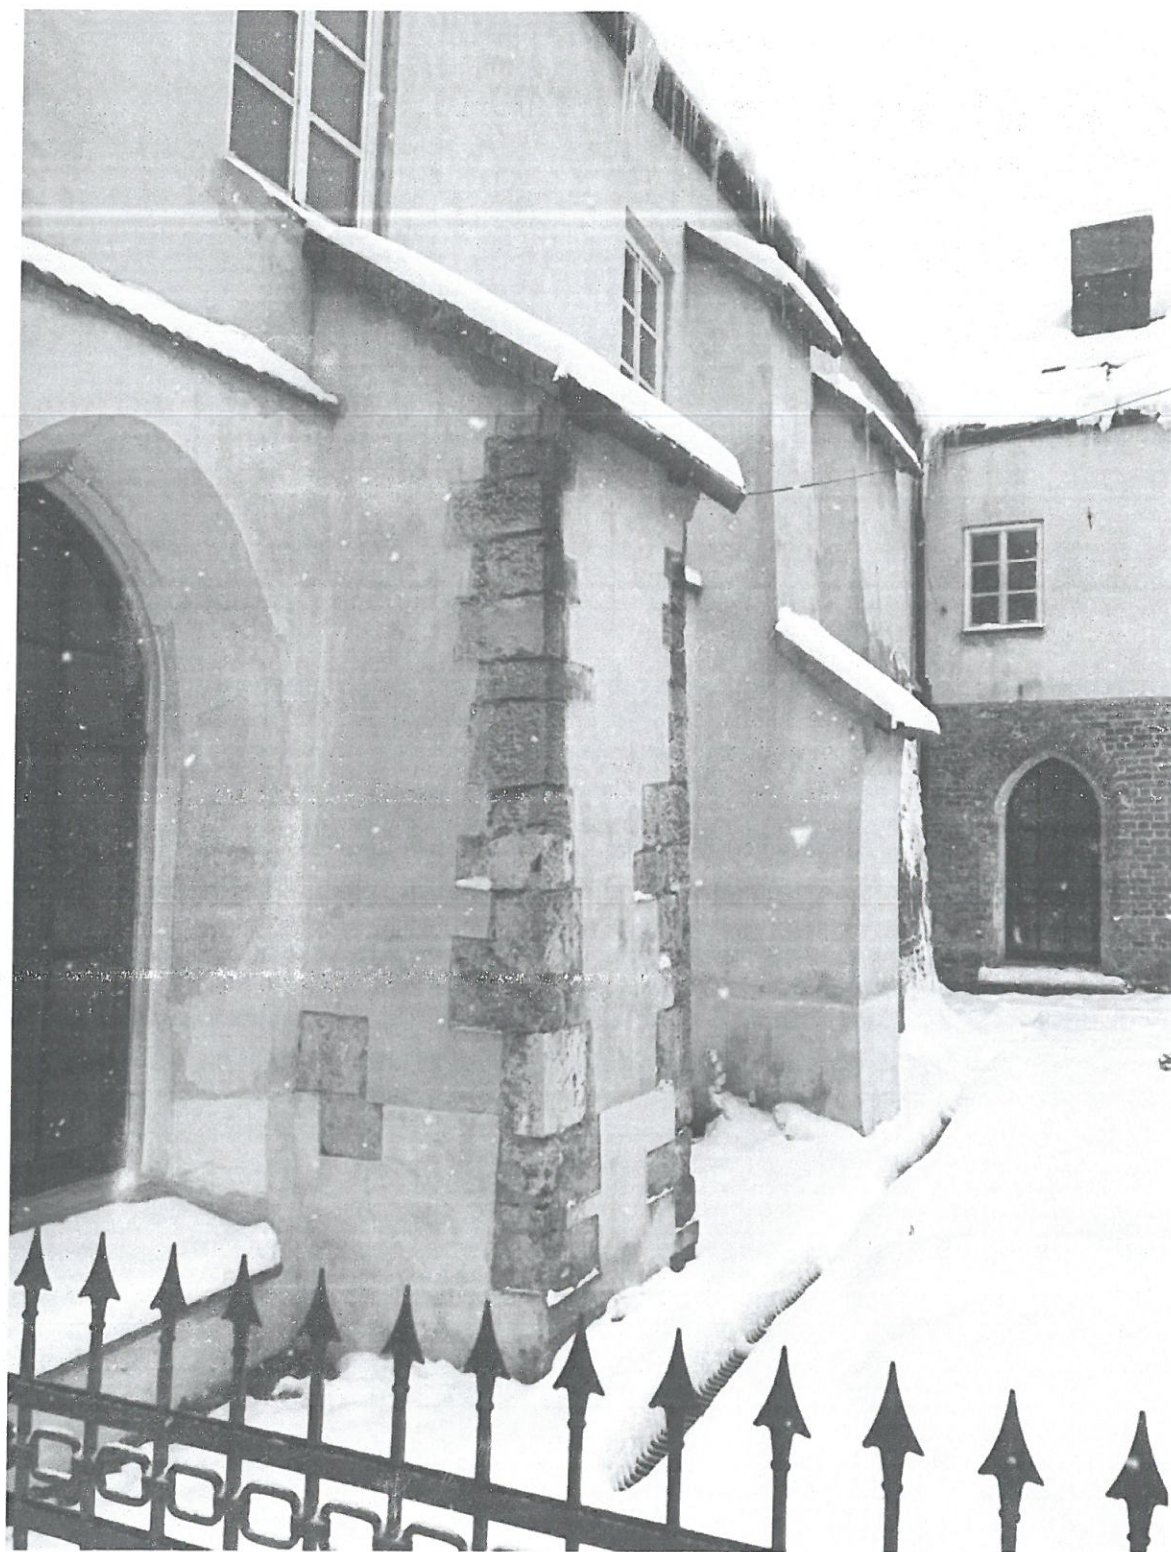

Fot. 3 Jędrzejów. Opactwo Cystersów. Fragment południowej ściany wirydarzu. Widoczne wapienne bloki szkarp. Widoczne zabrudzenie powierzchni.

OPIS UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI ŚCIAN WIRYDARZA NA TERENIE KLASZTORU OO CYSTERSÓW W JĘDRZEJOWIE

- 1. OKREŚLENIE PROCENTOWE PLANOWANEGO ZAKRESU SKUCIA TYNKÓW –
PRAC NAPRAWCZYCH PRZY NIEREGULARNYM WĄTKU KAMIENNYM,
ZAKRYTYM TYNKAMI W TRAKCIE PRAC W ROKU 2000.**

Przewiduje się pełne (100%) skucia tynków przy nieregularnym wątku kamiennym, zakrytym w trakcie prac w roku 2000.

- 2. Technologia wymiany nakryw na szkarpach:**

a/demontaż istniejącego pokrycia z blachy cynkowej,

b/demontaż deskowania

**c/przegląd stanu zachowania konstrukcji pod deskowaniem – ewentualna
wymiana elementów nośnych,**

d/montaż deskowania

e/impregnacja elementów drewnianych

e/wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianej



**f/wykonanie obróbek blacharskich i odprowadzenia wody z nakryw w sposób
uniemożliwiający zalewanie płaszczyzny ukośnej szkarp – poprzez wykonani
czołowej obróbki odbojowej i mini rzygaczy na boki poza obrys szkarpy.**

Opracował: mgr inż. Leszek Gałczewski



WYMIANA OKIEN W ELEWACJI PÓŁNOCNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI

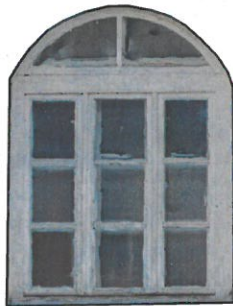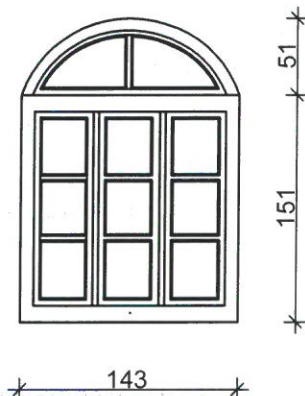LICZBA PORZĄDKOWA		1
OPIS		OKNO TRZYSKRZYDŁOWE
SYMBOL WG PROJEKTU		01
ISTNIEJĄCE		PROJEKTOWANE
		
WYMIARY	W ŚWIETLE MURU	143X202
MATERIAŁ	OKNO DREWNIANE (KLEJONE), SOSNOWE, KL. II, MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM, SZKLENIE TRZYSZYBOWE, ZESTAW TERMICZNY	
ILOŚĆ	3	
UWAGA: ze względu na różnice ościeży wymiary pobrać z natury		

Wpisany na listę Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów Pod Nr SW-0021	mgr inż. arch Leszek Gałczewski 28-300 Jędrzejów W. Szansa 14 TEL. 609 496 914
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń Nr KL-29/87 KL-33/94	